



Komfortreihe
 5 mm bündig
 Bis SIL 2 gemäß IEC 61508
 einsetzbar

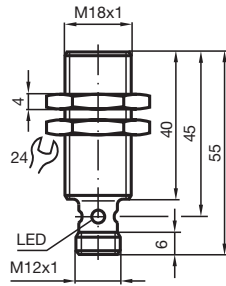

CE 0102

Schaltelementfunktion	NAMUR Öffner
Schaltabstand s_n	5 mm
Einbau	bündig
Gesicherter Schaltabstand s_a	0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,35
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,74
Nennspannung U_o	8 V
Schaltfrequenz f	0 ... 1000 Hz
Hysterese H	1 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutz	verpolgeschützt
Kurzschlusschutz	ja
Stromaufnahme	
Messplatte nicht erfasst	≥ 3 mA
Messplatte erfasst	≤ 1 mA
Schaltzustandsanzeige	Mehrloch-LED, gelb
EMV gemäß	EN 60947-5-2; NE 21
Normen	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
Lagertemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Anschlussart	V1-Gerätestecker
Aderquerschnitt	-
Gehäusematerial	Edelstahl
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	siehe Betriebsanleitung
Kategorie	1G; 2G; 1D

Anschluss:

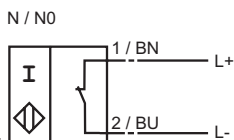

106298_GER.xml

2003-06-28

Betriebsanleitung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

Geratekategorie 1G

Richtlinienkonformitat	zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG
Normenkonformitat	EN 50014:1997; EN 50020:1994; EN 50284:1999 Zundschutzart Eigensicherheit Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen
CE-Kennzeichnung	CE 0102
Ex-Kennzeichnung	Ex II 1G EEx ia IIC T6
EG-Baumusterprufbescheinigung Zugeordneter Typ	PTB 00 ATEX 2048 X NCB5-18GM...-N0...
Wirksame innere Kapazitat C_i	≤ 95 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.
Wirksame innere Induktivitat L_i	≤ 100 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.
Allgemeines	Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!
Hochstzulassige Umgebungstemperatur	Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen. Achtung: Temperaturtabelle fur Kategorie 1 benutzen !!! Der 20 % Abschlag nach EN 1127-1:1997 wurde in der Temperaturtabelle fur Kategorie 1 bereits durchgefuhrt.
Installation, Inbetriebnahme	Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet. Das zugehorige Betriebsmittel muss die Anforderungen der Kategorie ia erfullen. Wegen moglicher Zundgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Stromen im Potenzialausgleichssystem entstehen konnen, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehorige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung durfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden.
Instandhaltung, Wartung	An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.
Besondere Bedingungen Schutz vor mechanischen Gefahren	Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden. Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20°C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.
Elektrostatische Aufladung	Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektro- statische Aufladungen der Metallgehauseile konnen durch Einbeziehen dieser Metallgehauseile in den Potenzialausgleich vermieden werden.

Betriebsanleitung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

Geratekategorie 2G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrostatische Aufladung

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel
94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

II 1G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2048 X

NCB5-18GM...-N0...

≤ 95 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 100 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20°C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseiteile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseiteile konnen durch Einbeziehen dieser Metallgehauseiteile in den Potenzialausgleich vermieden werden.

Betriebsanleitung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

Geratekategorie 1D

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen mit brennbarem Staub

94/9/EG

IEC 61241-11:2002: Entwurf; prEN61241-0:2002

Zunschutzart Eigensicherheit "ID"

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE-Kennzeichnung

CE 0102

Ex-Kennzeichnung

Ex II 1D Ex iaD 20 T 108 C

EG-Baumusterprufbescheinigung

ZELM 03 ATEX 0128 X

Zugeordneter Typ

NCB5-18GM...-N0...

Wirksame innere Kapazitat C_i

≤ 95 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Wirksame innere Induktivitat L_i

≤ 100 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Allgemeines

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten.

Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Maximale Gehauseoberflachentemperatur

Die maximale Gehauseoberflachentemperatur ist der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Installation, Inbetriebnahme

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

Das zugehorige Betriebsmittel muss mindestens die Anforderungen der Kategorie ia IIB oder iaD erfullen.

Wegen moglicher Zundgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Stromen im Potenzialausgleichssystem entstehen konnen, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehorige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung durfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden.

Der eigensichere Stromkreis muss gegen Blitzbeeinflussung geschutzt sein.

Bei Einsatz in der Trennwand zwischen Zone 20 und Zone 21 oder Zone 21 und Zone 22 darf der Sensor keiner mechanischen Gefahr ausgesetzt sein und ist so abzudichten, dass die Schutzfunktion der Trennwand nicht beeintrachtigt wird. Zutreffende Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Instandhaltung, Wartung

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Besondere Bedingungen

Elektrostatische Aufladung

Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile konnen durch Einbeziehen dieser Metallgehauseile in den Potenzialausgleich vermieden werden.